


DILLIDUR *Wear Resistant Steel Plates*

DILLINGER HUTTE GTS

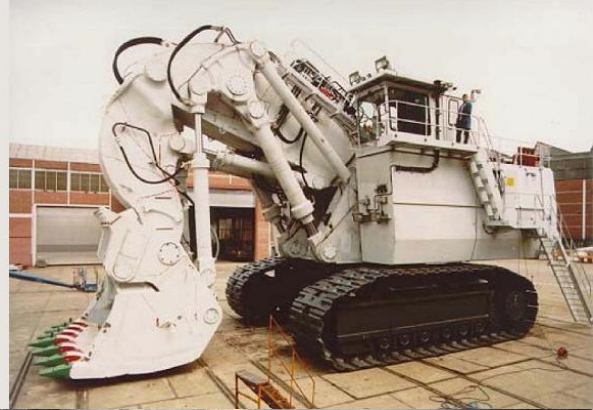

پولاد تجارت سایا
راهنمای انجام عملیات مکانیکی
شامل: نورد، برشکاری، جوشکاری، سوراخکاری

STEEL GOODS

Tel: +982188970989-90

Fax: +9821 88970986

ورق های Dillidur به نسبت سختی و استحکام بسیار بالا، برای ساخت قطعه و کار مکانیکی بسیار مناسب میباشند. محاسبات، روشهای تولید و طراحی سازنده باید منطبق بر آخرین دستاوردهای تکنولوژی روز باشد. صفحات بعدی در مورد اصول کلی و موارد سودمند و ساخت فولادهای Dillidur توضیحاتی می دهد.

کار سرد (Cold Forming)

ورق های Dillidur به نسبت سختی و استحکام بالا، برای عملیات کار سرد (Cold Forming) بسیار مناسب میباشند. بدیهی است که نیروی لازم برای شکل دهی ورق و میزان بازگشت الاستیک (Spring back)، با افزایش تنش تسلیم افزوده می شود. برای کاهش ریسک ترک خوردگی در حین کار سرد توصیه می شود، لبه هایی که بصورت شعله ای برش خورده، سنگ زنی شوند و همچنین در قسمت بیرونی خم که تحت تنش کششی قرار میگیرد، لبه ها گرد شود.

بدلیل تفاوت عملیات حرارتی صورت گرفته حین تولید، در سری ورق های V,L,C مسلماً حداقل شعاع خمش برای این ورقها یکسان نمی باشد. ضمن اینکه حداقل شعاع خمش و حفره ماتریس در خمکاری عمود بر جهت نورد ورق (Transverse) کمتر از خمکاری موازی با جهت نورد ورق (Longitudinal) است.

جدول شماره 1، اطلاعات سودمندی را در مورد حداقل شعاع و ابعاد مناسب ماتریس بیان می کند.

جدول شماره یک:

حداقل شعاع خم و ابعاد قالب خم کاری برای فرم دهی سرد ورق های DILLIDUR

DILLIDUR	275 C		325 L		400 V		450 V		500 V	
	perp.	parallel	perp.	parallel	perp.	parallel	perp.	parallel	perp.	parallel
Position of bending line to rolling direction										
Bending radius	6 t	8 t	5 t	6 t	3 t	4 t	5 t	6 t	7 t	9 t
Die opening	14 t	18 t	14 t	16 t	10 t	12 t	14 t	16 t	18 t	20 t
Hot forming	possible		possible		-		-		-	

Bending angle < 90°, t = plate thickness, forming time > 2 sec (< 10 % expansion of outer fibre per second)

The diagram illustrates a cold forming process. A punch with a downward force F and a radius r is shown bending a plate of width w and thickness t . The punch is positioned above the plate, and the force is applied to its top surface. The plate is being bent downwards, and the radius of the punch is labeled r . The width of the plate is labeled w , and the thickness is labeled t .



کارگرم (Hot Forming)

کارگرم عموماً همراه با تغییرات متالورژیکی در ساختار همراه است. برای فولادهای معمولی، دمای تنش زدایی حدود 580° سانتیگراد می باشد، برای ورق های Dillidur V به دلیل نوع خاص عملیات حرارتی انجام شده بر روی این محدوده پائین تر و در حدود 250° سانتیگراد می باشد. از آنجایی که تنش تسلیم با افزایش درجه حرارت کاهش می یابد، بهتر است برای شکل دهی بهتر ورقهایی با ضخامت بالا و شعاع خمش کم، حداکثر دمای مجاز بر روی ورق اعمال گردد، چراکه نیروی فرم دهی مورد نیاز نیز با افزایش درجه حرارت نسبتاً کاهش می یابد.

از آنجائیکه این فولادها سختی خود را طی عملیات واتر کونچ (یعنی خنک کردن سریع از درجه حرارت آستنیت تا دما محیط توسط آب) بدست آورده اند، کارگرم تنها در صورتی امکان پذیر است که فولاد پس از عملیات کارگرم مجدداً سختکاری شود (چون در اثر اعمال حرارت بیش از 250° سانتیگراد، سختی خود را از دست خواهد داد).

اما به هر حال، در صورت اعمال عملیات حرارتی مجدد پس از کارگرم، علاوه بر خطر اعوجاج، سختی از سطح تا مغز، که در کارخانه سازنده بدست آمده قابل دستیابی نمیشود چون به دلیل استفاده از تجهیزات متفاوت در عملیات حرارتی و شکل هندسی قطعات و سرعت کونچ کردن کمتر، معمولاً سختی کمتری بدست خواهد آمد و همچنین سختی در تمامی حجم قطعه بصورت یکسان نخواهد بود.

نمودارهای 1 و 2 تغییرات تنش کششی و تسلیم و میزان سختی ورق های Dillidur V را در دمای مختلف نشان می دهند.

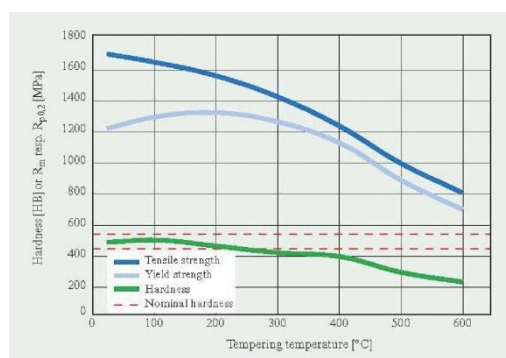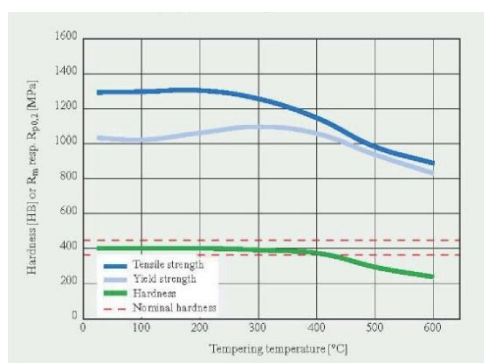

نمودار سمت چپ: DILLIDUR400V - تاثیر درجه حرارت تمپر (بازگشت) بر استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی نمودار سمت راست: DILLIDUR500V - تاثیر درجه حرارت تمپر (بازگشت) بر استحکام کششی، استحکام تسلیم و سختی

در صورت نیاز مبرم به کار گرم بر روی ورق های Dillidur V، عملیات کار گرم باید بین دمای 880 تا 950 درجه سانتیگراد انجام گیرد. پس از انجام کار گرم لازم است مجدداً عملیات کوئنچینگ (سرد کردن سریع فلز حرارت داده شده در آب) انجام شود. برای جلوگیری از ایجاد لایه های بخار آب در حین خنک کاری ورق در عملیات کوئنچینگ، لازم است توسط فشار بالای آب و اسپری کردن آن، از ایجاد فیلم بخار آب بر روی فلز جلوگیری کرد.

برشکاری حرارتی

در صورت به کارگیری تجهیزات مناسب برشکاری، هر سه برش شعله ای (هوابرش)، لیزر و پلاسما بر روی ورق های Dillidur بدون هیچ مشکلی امکان پذیری باشد. با توجه به اینکه برای برشکاری تجهیزات متنوعی بکار گرفته می شود. می توان از جدول تهیه شده برای انتخاب نوع نازل، فشار گاز، روش کار و سرعت برشکاری استفاده کرد. کیفیت سطح قطعه مستقیماً بر کیفیت و چگونگی کار برش تأثیری گذارد، بنابراین توصیه میشود منطقه برش و سطح ورق عاری از هرگونه رنگ اضافی، پوسته، زنگ زدگی و سایر ناخالصی ها باشد.

برش شعله ای (هوابرش) (Oxycutting)

در این روش حرارت لازم برای برشکاری، توسط مخلوط اکسیژن و گاز تامین می گردد. در این نوع برشکاری تنها 1mm در کنار منطقه برش تا منطقه آستنتیه گرم می شود و به دلیل اینکه گرمای برش به یکباره به سطح سرد فلز می خورد این منطقه به ساختاری سخت تبدیل می شود و در واقع کوئنچ می شود، ولی در اطراف منطقه برش چون این میزان حرارت وجود ندارد، تمپرمی شود و در واقع سختی تا حدودی کاهش می یابد.

این تفاوت دمایی می تواند باعث ایجاد تنش و در شرایط نامطلوب تر، ترک های سختی را ایجاد نماید. بنابراین برش شعله ای در Dillidur باید به دقت و تحت شرایط خاص انجام گیرد.

پیش گرم می تواند به میزان قابل توجهی در کاهش احتمال ترک خوردگی موثر باشد. پیش گرم باعث می شود سرعت سرد شدن کاهش یابد پس تنش ناشی از انقباضات انجام شده به طور قابل ملاحظه ای کم خواهد شد. حداقل مقدار پیش گرم برای ضخامت های مختلف در ورق Dillidur در جدول 2 آمده است.

جدول شماره دو:

حداقل دمای پیشگرم برای برشکاری شعله ای در ورق های DILLIDUR


Plate thickness [mm]	< 10	< 20	< 30	< 50	< 60	< 100
DILLIDUR 275 C	150 °C	150 °C	175 °C	225 °C	225 °C	225 °C
DILLIDUR 325 L	25 °C	75 °C	100 °C	120 °C	–	–
DILLIDUR 400 V ¹⁾	25 °C	25 °C	25 °C	75 °C	100 °C	100 °C
DILLIDUR 450 V ¹⁾	25 °C	25 °C	50 °C	75 °C	100 °C	125 °C
DILLIDUR 500 V ¹⁾	50 °C	50 °C	75 °C	100 °C	150 °C	180 °C

1) Max. heating temperature < 250 °C, for short periods 300 °C

اگر لبه های برش قرار باشد پس از انجام برش تحت کار مکانیکی قرار گیرند برای مثال خم کاری شوند باید حتی الامکان قسمت هایی که برش شعله ای خورده است، توسط سنگ زنی حذف شوند. نمودار 3 و 4 نمونه ای از پروفیل سختی در منطقه HAZ را در لبه های Dillidur400 و Dillidur500 نشان می دهد.


نمودار شماره سه :

میزان افت سختی ورق DILLIDUR400 در لبه های برشکاری اکسی استیلن برای نمونه هایی با ضخامت 20-30 میلیمتر

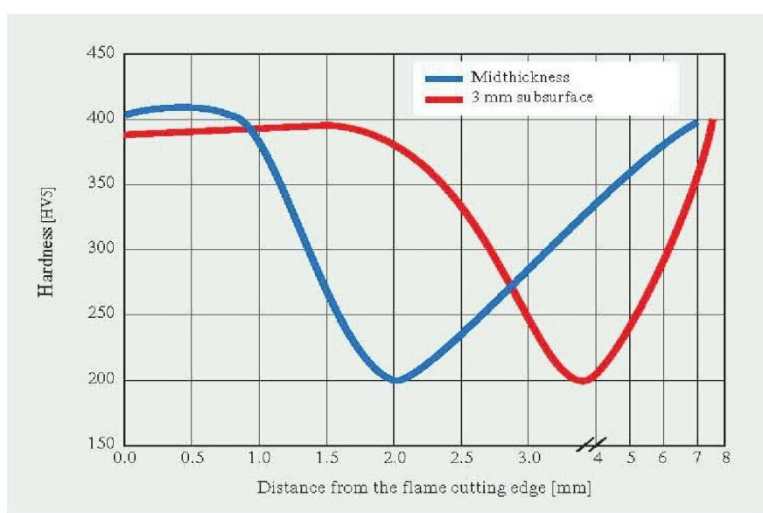

نمودار شماره چهار :

میزان افت سختی ورق DILLIDUR500 در لبه های برشکاری اکسی استیلن برای نمونه هایی با ضخامت 20-30 میلیمتر

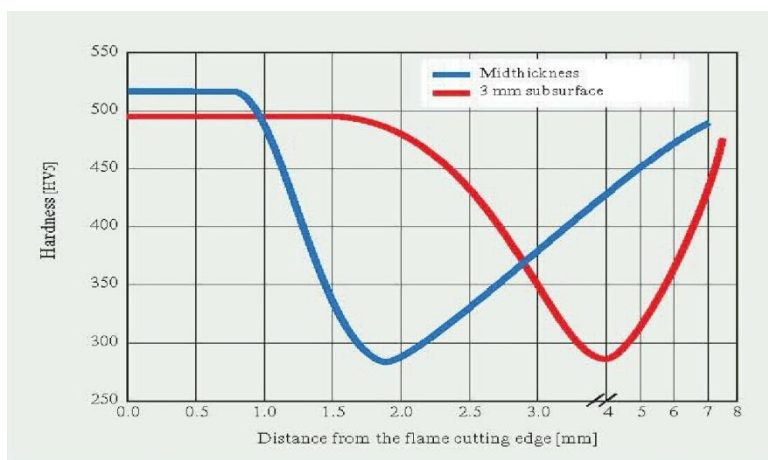

برای Dillidur400 V و Dillidur500 V ، لبه های قسمت برش خورده در حد خود فولاد اصلی سخت می شود. درست بعد از لبه ها، یک منطقه کوچک (حدوداً 5 میلیمتر) ایجاد می شود: منطقه ای با سختی نسبتاً کمتر که بدلیل پراکندگی شعله، در سطح به مراتب گسترده تر می باشد. این کاهش سختی مربوط به، منطقه ای است که اصطلاحاً تمیز شده است.

ورقهای Dillidur V اگر در درازمدت، بیش از 250 درجه سانتیگراد حرارت ببینند، سختی خود را به تدریج از دست خواهند داد

بنابراین برای برش شعله ای قطعاتی که نمی توانند حرارت را به سرعت دفع کنند همانند قطعات کوچک پولکی ها... خنک کردن قطعه در حین برشکاری، می تواند به جای پیش گرم بکار رود بدین منظور، این کار را می توان در برشکاری زیر آب که در آن 2/3 قطعه درون آب قرار می گیرد عملی کرد که حرارت ایجاد شده به سرعت از طریق آب خارج می شود. در این حالت نیروی انقباضی به مراتب کمتر خواهد بود، بنابراین به دلیل کوچکتر بودن منطقه HAZ ریسک کمتری برای ایجاد ترک وجود دارد، همچنین تolerانس ابعادی بهتری در زمان برش وجود خواهد داشت.


برش لیزر و پلاسما

بیشترین مزیت برش لیزر یا پلاسما در کیفیت بهتر برش و منطقه HAZ کوچکتر نهفته است. در هر دو روش، امکان برش قطعات کوچکتر نیز وجود دارد.

در این دوروش برشکاری پولک و صفحات با ضخامت کم حتی بدون پیش گرم نیز امکان پذیر می باشد. شرط اساسی برای برشکاری بالیزر، کیفیت سطح مناسب است، زیرا شعله لیزر باید بدون انعکاس وافت انرژی بر روی سطح ورق متمرکز و جذب شود، سطوح شات بلاست و پوشش داده شده برای برشکاری با لیزر و پلاسما مناسبتر می باشد. (توجه داشته باشید ورق های Dillidur به صورت سند بلاست و با پوشش رنگ - اپوکسی - عرضه می شود). کیفیت خوب برشکاری به دو عامل مقدار قدرت لیزر و ضخامت ورق بستگی دارد. به عنوان مثال برای ورقی با ضخامت 10mm و انرژی لیزر 2-3kw، سرعت برش 200mm/min مناسب می باشد.

بر خلاف برش با لیزر، برش با پلاسما بیشتر برای ضخامت های بالاتر از 30mm مناسب است، هرچند که میزان HAZ نسبت به لیزر تا حدی بیشتر می شود. در نمودار 5 میزان کاهش سختی در منطقه HAZ در انواع برشها شعله ای ، لیزر و پلاسما نمایش داده است .
نمودار شماره پنج : تاثیر روش های متفاوت برشکاری بر HAZ (منطقه تحت تاثیر دمای برشکاری) و تغییرات سختی

در فولاد DILLIDUR

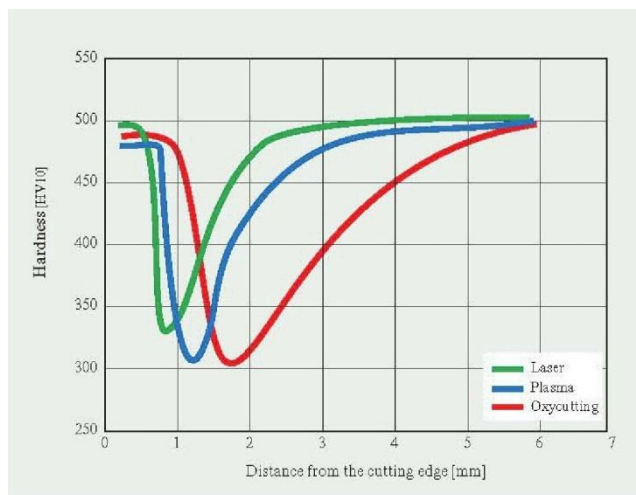

برش Water jet (برش با فشار آب)

به این دلیل که تاثیرات گرمایی وجود ندارد، این روش بسیار موثر و مناسب می باشد و برش بدون تغییر ساختار و کاهش خواص قطعه انجام می شود. تنها عیب این روش پائین بودن سرعت برشکاری است.

جوشکاری

جوش پذیری

از آنجائیکه این فولادها، دارای سختی و نتیجتاً تنش تسلیم بالایی هستند، فرایند جوشکاری و کنترل آن، نیاز به مراقبت و دقت خاصی دارد. بر اساس استاندارد EN1011 و نیز مشاهده خواص عمومی فولادهای Dillidur، جوشکاری این ورق ها با تکنیکهای نرمال جوشکاری مانند جوشکاری زیرپودری، دستی و جوشکاری با گاز محافظ به راحتی میسر و مقدور می باشد. پروسه های مختلف جوشکاری و پارامترهای مربوطه و نوع الکتروود، همگی عواملی هستند، که به طرز شگرفی بر کیفیت جوش تاثیر دارند. تجربه نشان داده در صورت اتخاذ صحیح اصولی پارامترهای مذکور، نتیجه جوشکاری، کاملاً اطمینان بخش خواهد بود.

آماده سازی درز جوش

درز جوش، توسط ماشینکاری یا برشکاری شعله ای آماده می شود. در ابتدای عملیات جوشکاری درز باید بدون روکش، خشک و عاری از هرگونه سرباره برش، زنگ زدگی، رنگ، پوسته و سایر ناخالصی ها باشد.

پرکننده ها و الکتروودها

الکتروود جوش بایستی با توجه به خواص مکانیکی انتخاب گردد. در اکثر موارد، برای جوشکاری قطعاتی که در موقعیت تنش و سایش شدیدی قرار نمی گیرند، درز Fillet و Butt joints مناسب است. در این حالت از الکتروود نرم با سختی و استحکام کم (تنش تسلیم کمتر از 335MPa) استفاده می شود. در هر صورت بهتر است در طراحی، بخش جوشکاری شده در موقعیتی قرار گیرد که در معرض سایش کمتری باشد. در این شرایط، سایش قسمت جوش تاثیر منفی بر عمر مفید قطعه نخواهد داشت. جدول شماره سه، یک شمای کلی از الکتروودهای نرم را نشان می دهد.

جدول سه :

الکترودهای جوشکاری نرم (با استحکام متوسط) برای فولاد های DILLIDUR

Manual arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
Tenacito	DIN EN 499 E 42 6 B 42 H5 – AWS A 5.1 E 7018	OERLIKON
Phoenix 120 K	DIN EN 499 E 42 5 B 32 H5 – AWS A 5.1 E 7018	THYSSEN
Fox EV 50	DIN EN 499 E 42 4 B 42 H5 – AWS A 5.1 E 7018	BOEHLER
OK 48.00	DIN EN 499 E 38 2 B 42 H5 – AWS A 5.1 E 7018	ESAB
Gas shielded metal arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
Fluxofil 30	DIN EN 758 T 42 2 B C 3 – AWS A 5.20 E 70 T-5	OERLIKON
Fluxofil 31	DIN EN 758 T 42 4 B C 3 – AWS A 5.20 E 70 T-5	OERLIKON
Union K 52	DIN EN 440 G 42 A C G3 Si1 – AWS A 5.18 ER 70 S-6	THYSSEN
OK Autrod 12.51	DIN EN 440 G 42 5 M G3 Si1 – AWS A 5.18 ER 70 S-6	ESAB
Submerged arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
OE S2	DIN 756 S2 – AWS A 5.17 EM 12	OERLIKON
Union S2	DIN 756 S2 – AWS A 5.17 EM 12	THYSSEN
OK Autrod 12.20	DIN 756 S2 – AWS A 5.17 EM 12	ESAB
EMS 2	DIN 756 S2 – AWS A 5.17 EM 12	BOEHLER

To combine with fluoride-alkaline powders, TYPE FB according to DIN EN 760, e.g. A FB 1 55 AC

در هر حالت، برای جوشکاری های چند پاسی، باید ریشه جوش (root) با الکترودهای نرم جوشکاری شود تا حتی الامکان تنش های ایجاد شده در حین کار را جذب کند و برای قطعاتی که در معرض سایش شدید قرار می گیرند توصیه می شود که پاس نهایی جوشکاری با الکترودهای سخت انجام شود. جدول شماره 4 لیستی از الکترودهای سخت را نشان می دهد. باید خاطر نشان کرد که سختی زیاد بخش جوش، افزایش خطر ایجاد ترک سرد را به همراه خواهد داشت در ابتدای عملیات جوشکاری، دستی، الکترودهای پوشش قلیایی برای بالا بردن خواص چقرمگی بکار می رود. این الکترودها دو خاصیت مهم دارند یکی اینکه چقرمگی بالایی دارند و دوم اینکه هیدروژن کمتری را در مقایسه با الکترودهای دیگر به حوضچه مذاب جوش نفوذ می دهند. بنابراین خطر ایجاد ترک سرد کاهش پیدا می کند.

جدول چهار:

الکترودهای جوشکاری سخت (با استحکام بالا) برای جوشکاری فولادهای DILLIDUR

Manual arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
Tenacito 80	DIN EN 757 E 69 4 Mn2NiCrMo B H5 – AWS A 5.5 E 11018-G	OERLIKON
Tenacito 100	DIN EN 757 E 89 2 Mn2Ni1CrMo B H5 – AWS A 5.5 E 12018-G	OERLIKON
SH Ni2 K 90	DIN EN 757 E 55 5 2 NiMo B – AWS A 5.5 E 10018-M	THYSSEN
SH Ni2 K 130	DIN EN 757 E 89 2 Mn2Ni1CrMoB – AWS A 5.5 E 12018-M	THYSSEN
Gas shielded metal arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
Union NiMoCr	AWS A 5.28 ER 100 S-1	THYSSEN
Fluxofil 41	DIN EN 758 T 50 6 1NiMo B C(M) 3 – AWS A 5.29 E 90 T5-G	OERLIKON
Fluxofil 42	AWS A 5.29 E 110 T5 K4	OERLIKON
Submerged arc welding		
Designation	Standard	Manufacturer
Union S3 Mo	DIN EN 756 S3Mo – AWSA 5.23 EA 4	THYSSEN
Union S3 NiMoCr	AWSA 5.23 ~ EM2	THYSSEN
Fluxocord 41	AWSA 5.23 F9A8-EC-G	OERLIKON
Fluxocord 42	AWSA 5.23 F11 A8-EC-F5	OERLIKON

to combine with fluoride-alkaline powders, type FB according to DIN EN 760, e.g. A FB 1 55 AC

خشک کردن و انبار کردن الکترودها بر اساس استانداردهای خاص تولید کننده یک ضرورت است. هنگامیکه در جوشکاری از الکترودهای آستینته یا الکترودهای پایه نیکل استفاده می شود، می توان جوشکاری را بدون پیش گرم نیز انجام داد. ولی به دلیل هزینه های زیاد تنها برای اتصال مقاطع درزهای کوچک از این نوع الکترودها استفاده می شود.

جلوگیری از ایجاد ترک سرد

مانند تمامی فولادهای ضدسایش دیگر، ورق های Dillidur نیز تحت شرایط نامساعد، مستعد ایجاد ترک سرد در جوشکاری هستند. مسئله اینجاست که حتی 48 ساعت پس از جوشکاری، ممکن است این ترکها قابل تشخیص نباشند. (به دلیل نفوذ کند هیدروژن در فولاد) بنابراین باید در هنگام بازرسی قطعات این مورد در نظر گرفته شود. عمدتاً این ترک های سرد، در صورت توجه به سه عامل اصلی ذیل، قابل پیشگیری می باشند:

- الف) میزان هیدروژن نفوذ کرده از الکترودها به منطقه جوشکاری شده (باید حداقل باشد)
- ب) میزان انقباض های ناشی از تنش های حرارتی در حین جوشکاری (باید حداقل باشد)
- ج) اختلاف بین میزان عناصر آلیاژی در فلز پایه و الکترودها (که باعث ایجاد تنش در منطقه HAZ و نهایتاً اختلاف سختی در این منطقه می گردد)

دفترچه راهنمای فنی ورق ضدسایش DILLIDUR

به طور کلی، رسوب مولکول های هیدروژن درمرزخانه ها درمنطقه جوشکاری و درز جوش، از عوامل اصلی ایجاد ترک به شمار می آید، دراین مکانیزم، هیدروژن از طریق رطوبت موجود درالکتروود جوشکاری یا از طریق رطوبت محیط قوس به منطقه جوشکاری نفوذ می کند. این نفوذ هیدروژن از طریق انتخاب صحیح الکتروود جوشکاری، دقت در نگهداری آنها و همچنین پیش گرم مناسب الکتروود قابل پیشگیری است. پیش گرم باعث کاهش سرعت سرد شدن قطعه می شود، در نتیجه هیدروژن زمان لازم را برای خروج از فولاد پیدا خواهد کرد. خروج هیدروژن از منطقه جوشکاری شده، توسط گرم کردن فولاد دردمای بین 100 تا 300 انجام می گیرد.


باید این میزان حرارت را در تمامی مدت زمان عملیات جوشکاری مخصوصاً در جوشکاری های چند پاسی حفظ نمود. عملیات پیش گرم، تنها مختص پیش گرم درز جوش نمی باشد بلکه در تمام پروسه جوشکاری برای کاهش خطر ایجاد ترک، در بعضی اجسام به ویژه فولادهای خاص که به کنترل شدید سرعت سرد شدن نیاز داشته باشند نیز به کار می روند. (interpass temperature)

در روش جوشکاری با گاز محافظ میزان نسبتاً کمی هیدروژن در فلز رسوب می کند (حدوداً کمتر از 2 میلی گرم در 100 گرم)، بنابراین می توان مرحله پیش گرم رانادیده گرفت. تجربه نشان داده است که جوشکاری زیرپودری تنها باید برای Dillidur 400V انجام شود. اگر Heat input، بیشتر از 2,5 kJ/mm باشد، میزان دمای پیش گرم تا 300 کاهش می یابد. دمای پیش گرم برای جوشکاری ورق های Dillidur در نمودارهای 6 تا 7 آمده است. این نمودارها حداقل دمای پیش گرم را در ارتباط با میزان ضخامت ورق و همچنین میزان کربن معادل (CET) و هیدروژن موجود نشان می دهند.

نمودار شماره شش :

DILLIDUR400V : میزان دمای پیشگرم توصیه شده بر حسب ضخامت ورق با توجه به میزان کربن معادل (GET) و همچنین

میزان، میزان هیدروژن نفوذ کرده در فاز مذاب بر اثر جوشکاری

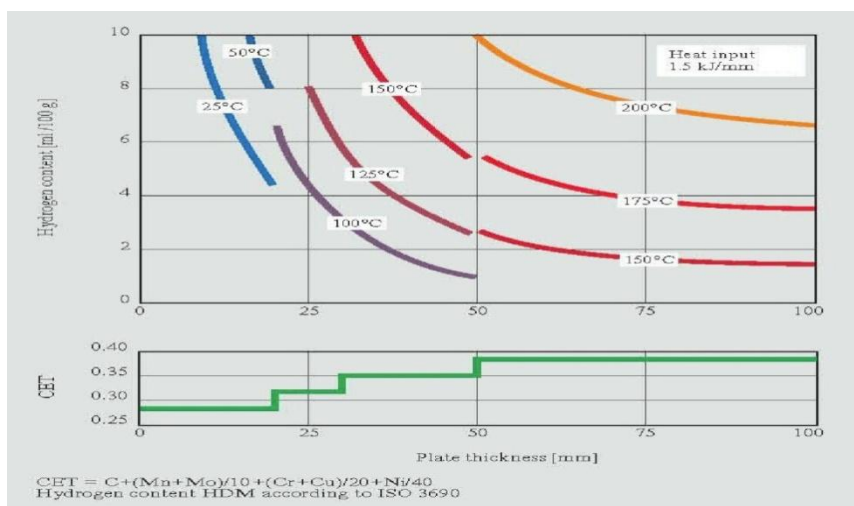


دفترچه راهنمای فنی ورق ضدسایش DILLIDUR

نمودار شماره هفت :

DILLIDUR400V : میزان دمای پیشگرم توصیه شده بر حسب ضخامت ورق با توجه به میزان کربن معادل (CET) و همچنین

میزان، میزان هیدروژن نفوز کرده در فاز مذاب بر اثر جوشکاری

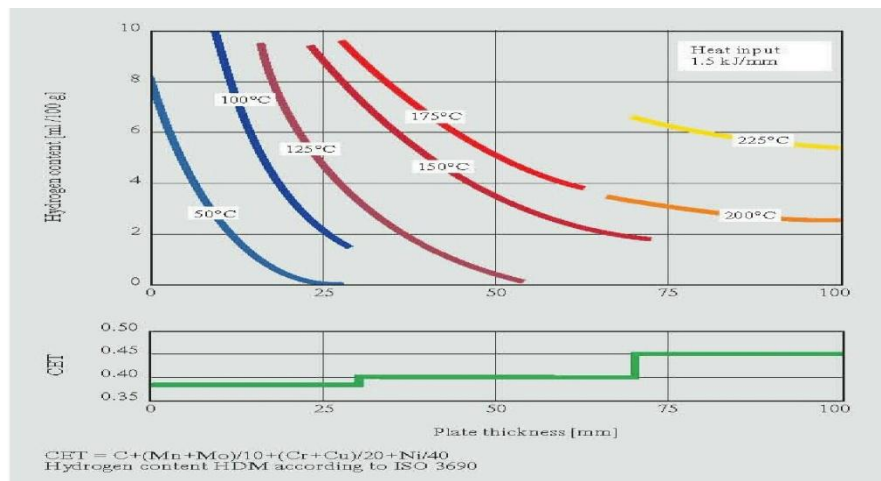

در جوشکاری های چند پاسی، معیار برای ضخامت ورق، ضخیم ترین ورق موجود در هر سازه در نظر گرفته می شود. در ابتدای پروسه جوشکاری تمام طول درز جوش باید پیش گرم شود (منطقه ای حدوداً با 100mm عرض - یا حداقل 4 برابر ضخامت ورق - در هر دو طرف ورق باید به خوبی گرم شود).

در جوشکاری های چند پاسی، باید توجه داشت که درجه حرارت پیش گرم در طول مدت زمان جوشکاری بین پاسها حفظ گردد. خطر ایجاد ترک در اثر تنش پسماند زمانی به بیشترین مقدار خود می رسد که درز جوش بطور یکنواخت و کامل پر نشده باشد. بنابراین باید از نزول حرارت به قطعه زیر دمای Interpass جلوگیری نمود. در اصل مراحل یک جوشکاری خوب باید به گونه ای باشد که اطمینان حاصل شود که اجزای جوشکاری شده میتوانند به راحتی و آزادانه منقبض شوند و جوش و ریشه جوش باید به اندازه ای ضخیم باشد که به میزان پیش گرم کمتری احتیاج داشته باشیم.

سختکاری سطحی

قطعاتی که در معرض سایش شدیدتری قرار دارند از طریق جوشکاری روی سطح می توانند رو سختی شوند. ایجاد لایه رو سختی برای تمامی ورق های Dillidur قابل اجراست. باید به این نکته توجه شود که ایجاد لایه رو سختی، خواص ورق را تحت تاثیر قرار می دهد. (HAZ)

زمانی که بخش جوشکاری شده ساییده می شود و از بین می رود، بخش زیرین که نرم تراست بیش از حد انتظار (با سرعت بیشتری) شروع به سایش خواهد کرد. بنابراین سختکاری سطحی ورق های Dillidur، در درازمدت نتایج ضعیف تری را در بر خواهد داشت و کاربرد عمومی ندارد.

ماشینکاری

ورق های Dillidur با وجود دارا بودن سختی و استحکام فوق العاده، برای ماشینکاری بسیار مناسب هستند. بعضی موارد که باید در هنگام عملیات ماشینکاری مورد توجه قرار گیرند: در مرحله اول باید از لرزش قطع جلوگیری شود، بنابراین ماشین ابزار، تا آنجائیکه ممکن است باید صلب و بدون لرزش باشد و فاصله بین ماشین و قطعه کار (سپورت) به حداقل مقدار خود برسد. قطعه کار همچنین باید بر روی میز محکم شود. بسته به نوع عملیات ماشینکاری، خنک کاری نیز باید به نحوی بر روی قطعه کار انجام شود، در غیر اینصورت لبه های برش دچار حرارت بیش از حد شده که منجر به افزایش سایش در لبه های برشی و در موارد شدید و حاد، باعث شکستن ابزار می گردد.

برای جزئیات کار با هر ابزار به خصوص، باید به اطلاعات و راهنمایی های تولید کنندگان ابزار نیز توجه نمائید. برای به حداقل رساندن هزینه های تعمیر و افزایش عمر ابزار، باید آنها را به طور مستمر و دوره ای بازدید کرد و نسبت به سنگ زنی آنها اقدام نمود. اطلاعات ارائه شده در جدول ذیل، می تواند راهنمای خوبی برای ماشین کاری ورق های Dillidur با گریدهای مختلف باشد. اطلاعات تکمیلی در رابطه با ماشینکاری و ابزار مناسب برای هر ورق، می تواند توسط متخصصان و نمایندگان Dillinger و نیز تولید کنندگان ابزار تامین گردد.

سوراخکاری

Dillidur، علیرغم سختی بسیار بالا برای سوراخکاری نیز مناسب میباشد. ابزار مناسب، مته های HSS کبالت دار (Gobalt-Alloyed HSS twist drills) و مته های (twist drills with brazed carbide cuttings) و مته های twist با کاربرد سخت و سیستم خنک کاری داخلی در موارد ویژه (soild carbide twist drills) و نیز مته های مغزی دار (indexable inserts) می باشد. برای مته های ثابت، در ابتدای سوراخکاری، نرخ پیشروی باید تا حدودی بالاتر در نظر گرفته شده، تا از درگیر شدن قطعه و مته اطمینان حاصل شده، این امر به کاهش لرزش قطعه و ابزار کمک میکند. بهتر است در مقاطعی، پیشروی را برای زمان کوتاهی متوقف کنیم، تا تنش بین ماشین و قطعه کاهش یافته، لذا از شکستن لبه های برش جلوگیری گردد.

جزئیات در خصوص مواد مختلف، سرعت برش و نرخ پیشروی در جدول 5 ارائه می گردد.

دفترچه راهنمای فنی ورق ضدسایش DILLIDUR

جدول پنج:

موارد توصیه شده برای سوراخکاری فولاد های DILLIDUR سری L و V

DILLIDUR	Tool type (Cutting material)	Cutting speed V_c [m/min]	Feed f [mm/rev.] depending on diameter		
			5 – 15 mm	20 – 30 mm	30 – 40 mm
325 L	Twist drill with brazed carbide cutting or solid carbide twist drill ¹⁾	8 – 12	0.02 – 0.12	0.10 – 0.20	0.15 – 0.25
	Drill with indexable inserts ²⁾	80 – 90	0.06 – 0.075	0.10 – 0.11	0.11 – 0.12
400 V	Solid carbide heavy duty drill (TiN) ¹⁾	35 – 50 without internal cooling 40 – 70 with internal cooling	0.06 – 0.16	0.18 – 0.25	–
	Cobalt-alloyed HSS-twist drill ²⁾	8 – 10	0.05 – 0.16	0.20 – 0.25	–
	Drill with indexable inserts ²⁾	60 – 70	–	0.10 – 0.12	0.12
450 V	Solid carbide heavy duty drill (TiN) ¹⁾	35 – 50 without internal cooling 40 – 70 with internal cooling	0.06 – 0.16	0.18 – 0.25	–
	Cobalt-alloyed HSS-twist drill ²⁾	6 – 10	0.05 – 0.15	0.20 – 0.25	–
	Drill with indexable inserts ²⁾	50 – 60	–	0.10 – 0.12	0.11
500 V	Solid carbide heavy duty drill (TiN) ¹⁾	35 – 50 without internal cooling 40 – 70 with internal cooling	0.06 – 0.16	0.18 – 0.25	–
	Cobalt-alloyed HSS-twist drill ²⁾	4 – 10	0.05 – 0.13	0.18 – 0.25	–
	Drill with indexable inserts ²⁾	40 – 50	–	0.10	0.10

1) Results with tools from Fette GmbH, Schwarzenbek, Germany
2) Results with tools from Ferrotec, Bielefeld, Germany
Coolant/lubricant: emulsion

خزینه زنی با استفاده از سنبه (countersinking)

خزینه با مقطع استوانه ای یا مخروطی، معمولاً در مواقعی مورد نیاز است که می خواهیم سطح پیچ، هم سطح پایین ترازله ورق قرار گیرد. اینکار، در مواقعی توسط سنبه انجام می گیرد، استفاده از راهنما در سنبه خزینه، باعث جلوگیری از لرزش می گردد.

استفاده از سنبه های سه لبه نیز می تواند سبب کاهش لرزش گردد. توصیه هایی در رابطه با سرعت برش و پیشروی در جدول ذیل قابل ملاحظه است.

DILLIDUR	Tool type (Cutting material)	Cutting speed V_c [m/min]	Feed f [mm/rev.] depending on diameter	
			15 – 30 mm	30 – 60 mm
325 L 400 V 450 V 500 V	Countersinker made of solid carbide or with reversible carbide tips ¹⁾	30 – 40 30 – 40 20 – 30 10 – 20	0.10 – 0.15	0.15 – 0.25

1) Results with tools from Fette GmbH, Schwarzenbek, Germany and from Ferrotec, Bielefeld, Germany
Coolant/lubricant: emulsion

قلاویز کاری

قلاویز کاری، عموماً توسط ماشین انجام می گیرد. اطلاعات مورد نیاز برای قلاویز کاری برای محدوده ورق های Dillidur بر حسب سرعت برش و پیشروی در جدول 7 قابل مطالعه می باشد.

جدول هفت :

موارد توصیه شده برای قلاویز کاری فولاد های DILLIDUR سری V

DILLIDUR	Tool type (Cutting material)	Cutting speed V_c [m/min]	Speed n [rpm] depending on diameter				
			M10	M16	M20	M30	M42
400 V 450 V 500 V	Manual or machine tap HSS-Co ¹⁾	1.5 – 3.5	50 – 120	40 – 80	30 – 60	20 – 40	15 – 30

1) Results with tools from Ferrotec, Bielefeld, Germany Coolant/lubricant: emulsion

فرز کاری

Dillidur می تواند با فرزهای ساخته شده از فولاد های تند بر (با پوشش HSS، TIN، TICN) و نیز ابزار مجهز به مغز تعویض پذیر (indexable inserts) ماشینکاری شود. توجه به این نکته که لبه های برش خورده با شعله، معمولاً سختی بسیار بالاتری از خودشان می دهند. بسیار حائز اهمیت است. (توجه به منطقه HAZ).

با توجه به عمق منطقه HAZ (منطقه تحت تاثیر از حرارت در جوشکاری و برشکاری)، برای از بین بردن این منطقه سخت شده، حداقل باید 2mm از سطح، لبه را فرز کاری نمود. برای ماشین کاری 400V، 500V Dillidur بهتر است از مغزی های مدور استفاده شود. تجربه نشان داده است در براده برداری از سطح، هندسه ابزار مدور، برتری های فراوانی را نسبت به ابزار تخت (مثل ابزار با زاویه 45 نسبت به قطعه کار) از خود بروز می دهد. استفاده از مغزی های تعویض پذیر، با لبه برش شیدار نیز باعث کاهش سایش می گردد. به هنگام استفاده از مغزی های تعویض پذیر، به جای امولسیون خنک کننده استفاده از هوای فشرده و یا مقدار کمی روانکاری نیز، جهت خنک کاری منجر به افزایش عمر قطعه و ابزاری می گردد. از آنجائیکه مغزی های تعویض پذیر، به لرزش های در حین کار حساسیت ویژه ای دارند تدابیر خاصی اتخاذ می گردد، مثلاً اینکه قطعه کار باید کاملاً محکم به گیره بسته شود. نکته دیگر اینکه

دفترچه راهنمای فنی ورق ضدسایش DILLIDUR

در سطوح بزرگتر از هر دو سطح براده برداری کنیم تا حداقل میزان تنش در قطعه ایجاد گردد. اطلاعاتی برای تنظیم سرعت برش نرخ و پیشروی براده از سطح یا لبه در جدول 8 و 9 قابل ملاحظه است.

جدول هشت:

موارد توصیه شده برای براده برداری از سطح برای فولاد های DILLIDUR سری V

DILLIDUR	Tool type (Cutting type)	Cutting speed V_c [m/min]	Feed per tooth f_z [mm]
400 V	Profile milling cutter/(FC 220N) ¹⁾ Facing cutter/(HC-P20+TiN)	130 – 150	0.10 – 0.12
450 V	Profile milling cutter/(FC 220N) ¹⁾ Facing cutter/(HC-P20+TiN)	100 – 130	0.10 – 0.12
500 V	Profile milling cutter/(FC 220N) ¹⁾ Facing cutter/(HC-P20+TiN)	80 – 90	0.10 – 0.12

1) Results with tools from Fette GmbH, Schwarzenbek, Germany
(TwinCut profile milling cutter: $d = 125$ mm, number of teeth: $z = 8$)

Coolant/lubricant: none

جدول نه:

موارد توصیه شده برای براده برداری از لبه ها برای فولاد DILLIDUR سری V

DILLIDUR	Tool type (Cutting type)	Cutting speed V_c [m/min]	Feed per tooth f_z [mm]
400 V	Roughing cutter/(FC 220N) ¹⁾ (HC-P20+TiN)	145 – 155	0.13 – 0.15
450 V	Roughing cutter/(FC 220N) ¹⁾ (HC-P20+TiN)	100 – 140	0.15 – 0.17
500 V	Roughing cutter / (FC 220N) ¹⁾ (HC-P20+TiN)	85 – 95	0.17 – 0.19

1) Results with tools from Fette GmbH, Schwarzenbek, Germany
(TwinCut roughing cutter: $d = 63$ mm, number of teeth: $z = 3$)

Coolant/lubricant: none